

Identifikované rizikové stavby z hlediska kolizí ptáků se skly na území hlavního města Prahy



Mgr. Lukáš Viktora, Mgr. Gabriela Dobruská

Tento materiál obsahuje přehled 18 rizikových staveb, identifikovaných na základě vlastních terénních šetření i na základě záznamů o kolizích ptáků s transparentními a reflexními výplněmi ve fasádách těchto staveb v databázi České společnosti <https://avif.birds.cz/> v rámci řešeného projektu, resp. v průběhu projektového období.

Administrativní komplex The Park

V Parku 2323, Praha 11 – Chodov



Rizikové prvky komplexu:

Rozsáhlé plochy prosklených členitých fasád s reflexní povrchovou úpravou, nástavby z plně transparentních skel, prosklené nadzemní spojovací krčky. Jihozápadně a severovýchodně orientované fasády jsou v kontaktu s atraktivními prvky zeleně, na jihozápadě potom v kombinaci s vodními prvky.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Administrativní budova ČEZ, a. s.

Duhová 425, Praha 4 - Michle



Rizikové prvky budovy:

Plochy prosklených fasád se silnou reflexní povrchovou úpravou, rohové partie, opatřené transparentními výplněmi na jihovýchodní, severovýchodní a severozápadní fasádě.






Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Budova Gemini

Na Pankráci 1724, Praha 4 – Pankrác

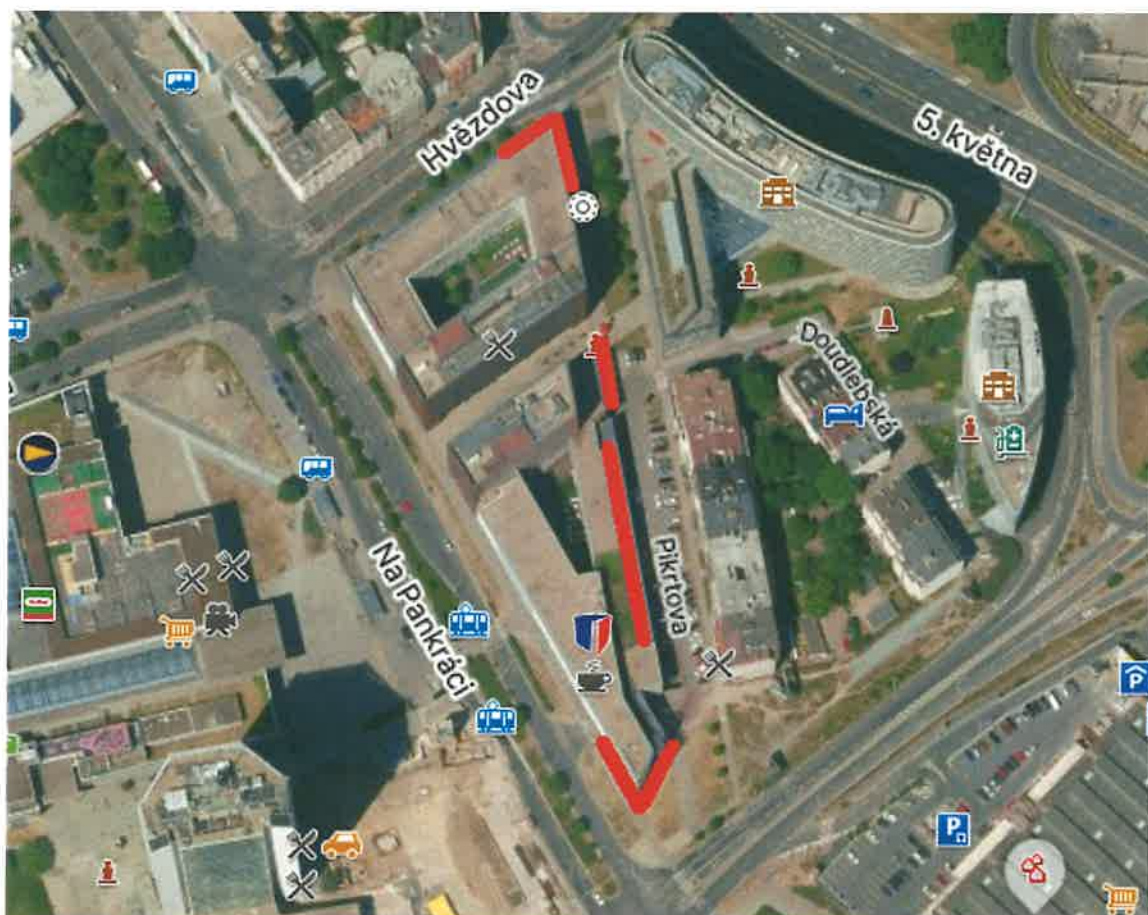

Rizikové prvky budovy:

Prosklené rohové partie, opatřené transparentními výplněmi, prosklená zábradlí na terasách, opatřená plně transparentními výplněmi na východní, jižní a severní fasádě.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Auta Motol

Za opravnou 188, Praha 5 – Motol



Rizikové prvky budovy:

Celoskleněný obvodový plášť, kombinace velkoplošných transparentních výplní s reflexní povrchovou úpravou. Vysoce riziková především východní fasáda budovy, která navazuje na atraktivní plochu zeleně.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Mach Motors - KGM

Za opravnou 310, Praha 5 - Motol



Rizikové prvky budovy:

Celoskleněný obvodový plášť, velkoplošné transparentní výplně, umožňující průhled rohovými partiemi i celou budovou. Rizikové jsou především rohové partie jižní a západní fasády, severní a východní fasády, která navazují na atraktivní plochy zeleně.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch, minimálně tří výplní na obou stranách zmíněných rohových partií **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Green Point

Plzeňská 3351, Praha 5 - Smíchov



Rizikové prvky budovy:

Celoskleněný obvodový plášť s velkoplošnými výplněmi se silnou reflexní úpravou, velkoplošné transparentní výplně nad nejvyšším nadzemním podlažím, za kterými jsou umístěny okrasné dřeviny v kontejnerech. Riziková je především východní část obloukové fasády.




Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“ v kombinaci s redukcí dřevin v kontejnerech za transparentními výplněmi.

Komplex administrativních budov

Náměstí Junkových 2808, Laurinova 2800, Praha 13 – Stodůlky

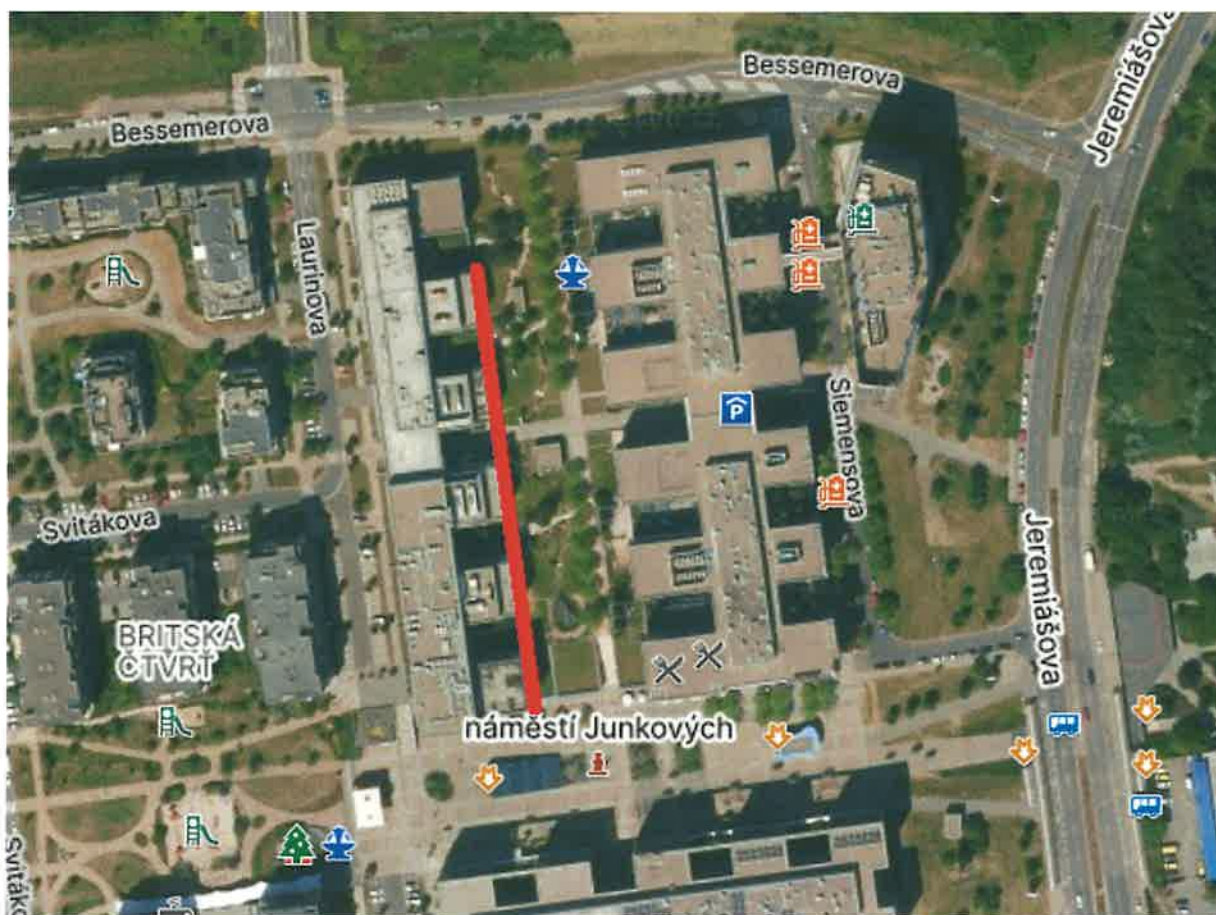

Rizikové prvky komplexu:

Rozsáhlé plochy prosklených členitých fasád (podíl prosklených ploch přesahuje hodnotu 50 %) s reflexní povrchovou úpravou. Riziková je především severovýchodně orientovaná fasáda, která je v kontaktu s atraktivními prvky zeleně v kombinaci s vodními prvky (tekoucí voda, tůňky), které vytvářejí koridor pro průlet zástavbou.




Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch, minimálně tří výplní na obou stranách zmíněných rohových partií **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

AB Luxembourg Plaza

Přemyslovská 2845, Praha 3 - Žižkov

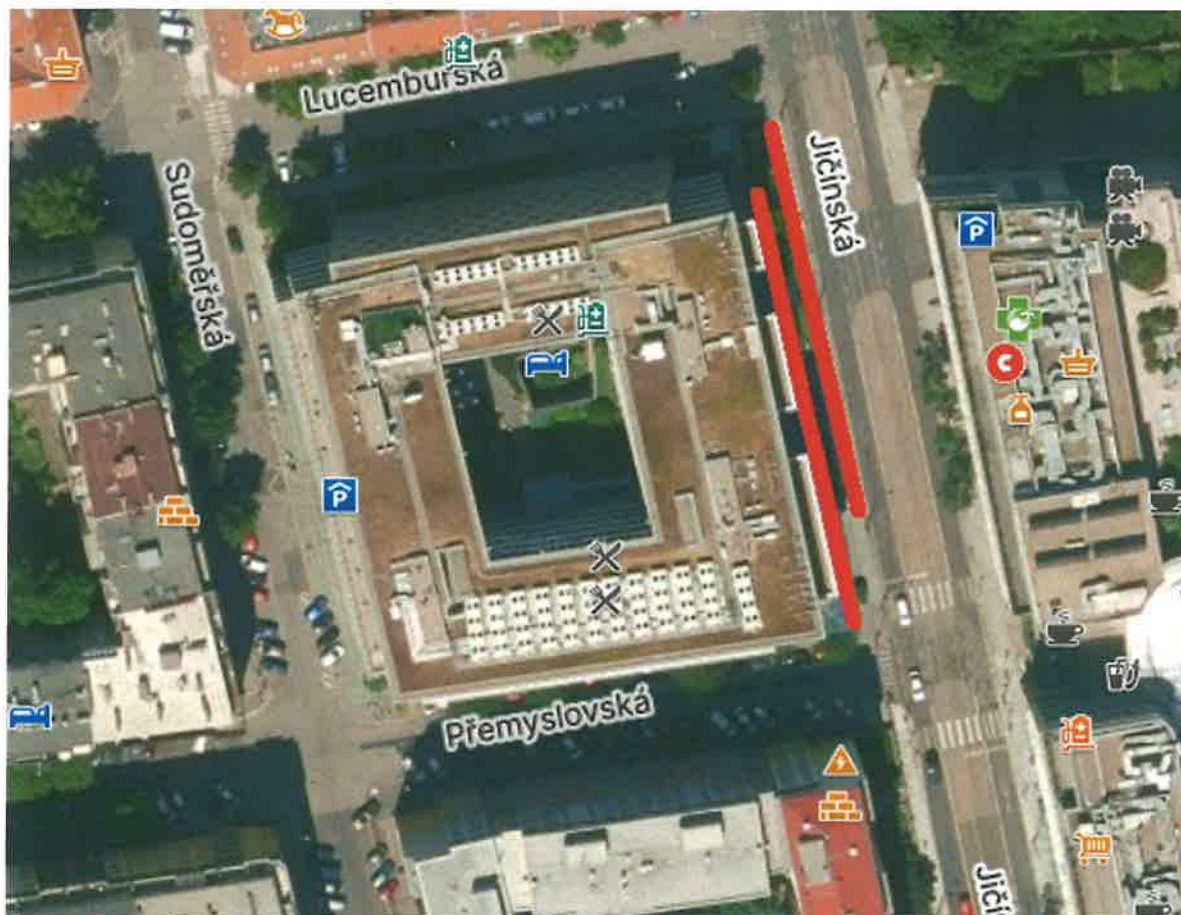

Rizikové prvky budovy:

Rozsáhlé plochy prosklených členitých fasád (podíl prosklených ploch přesahuje hodnotu 50 %) s reflexní povrchovou úpravou v kombinaci se zábradlím před budovou, opatřeným transparentními výplněmi. Riziková je především severovýchodně orientovaná fasáda a výše uvedené zábradlí v uliční úrovni, která jsou v kontaktu s rozsáhlým komplexem zeleně – Olšanskými hřbitovy.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových ploch v obvodovém pláti severovýchodní fasády a výplní zábradlí **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.



Zastávka MHD Českomoravská

Ocelářská ulice bez č. p., Praha 9 - Libeň



Rizikové prvky stavby:

Prosklená stěna zastávky s transparentními výplněmi, která tvoří volný průhled stavbou a je v kontaktu se dvěma porosty zeleně po obou stranách stavby.




Způsob zabezpečení:

Zviditelnění celé prosklené stěny **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“. Ideálně se stejným designem, který má současný mobiliář pražské MHD.

O2 arena Praha

Českomoravská 2345, Praha 9 – Libeň

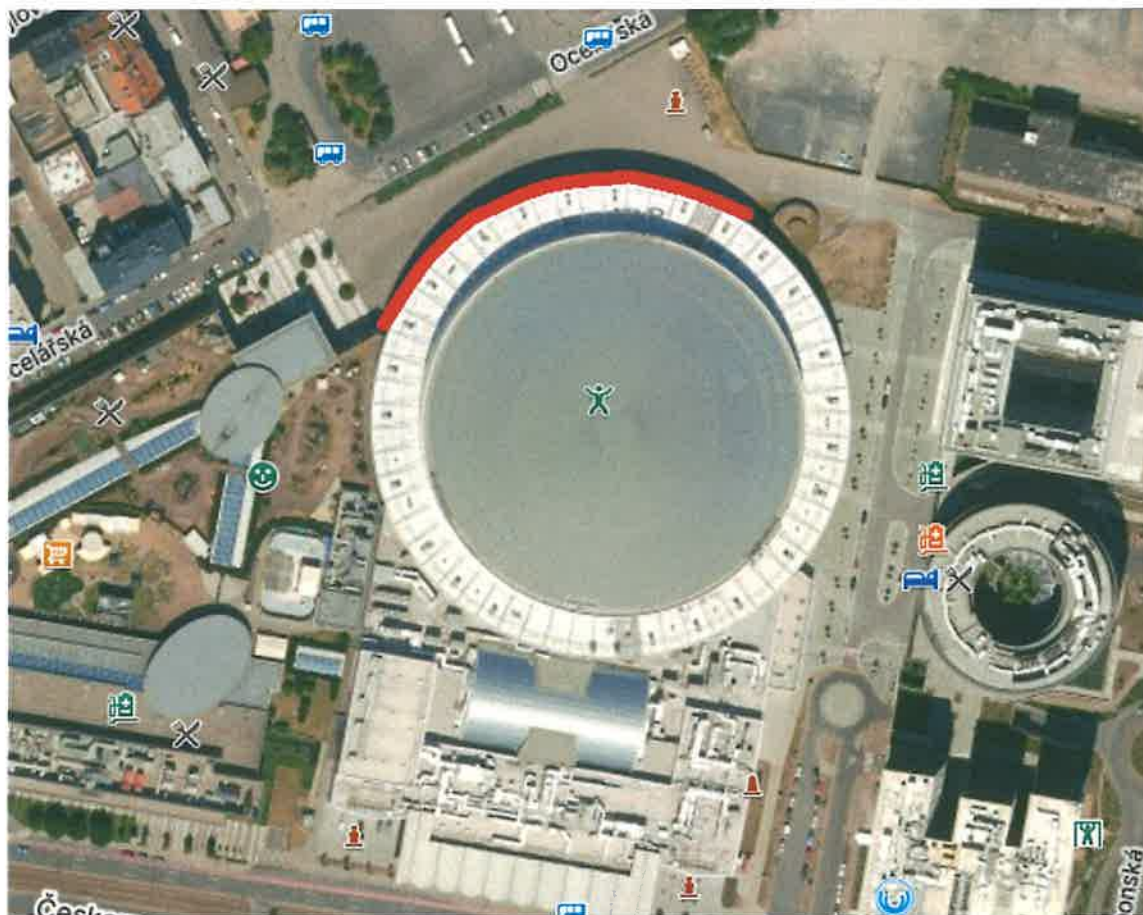

Rizikové prvky budovy:

Obvodový plášť s dominantním zastoupením velkoplošných skleněných výplní s reflexní úpravou. Riziková je především severní část obloukové fasády.





Způsob zabezpečení:

Zviditelnění celé prosklené stěny **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Budova ISCARE

Českomoravská 2510, Praha 9 - Libeň



Rizikové prvky budovy:

Celoskleněný obvodový plášť, tvořený velkými tabulemi skla se silnou reflexní úpravou. Rizikové jsou především členité partie jižní fasády a východní fasáda, které jsou v kontaktu s liniovou a parkovou zelení.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní obou výše uvedených fasád min. v úrovni 1. – 3. np **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Butterfly - AFI Karlín

Pernerova 691, Praha 8 – Karlín



Rizikové prvky budovy:

Protilehlé prosklené obloukové stěny mezi oběma trakty budovy v úrovni 1. – 5. nadzemního podlaží, opatřené velkoplošnými transparentními výplněmi, na které navazují prvky zeleně, které jsou součástí koridoru, propojujícího park celopražského významu Vítkov s tokem Vltavy na Rohanském ostrově.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní obou stěn **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“. Úprava režimu externích žaluzií na oknech jihovýchodní a severozápadní fasády obou traktů budovy.

Rektorát ČVUT

Jugoslávských partyzánů 1580, Praha 6 – Dejvice



Rizikové prvky budovy:

Prosklený nadzemní krček mezi dvěma trakty, oboustranně opatřený transparentními výplněmi v jižní části budovy, prosklené výplně zábradlí zelené střechy v rohové partii jižní a západní fasády nad 4. nadzemním podlažím.




Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Kampus České zemědělské univerzity, budova High – tech pavilon

Kamýčká 1218, Praha 6 - Suchbát

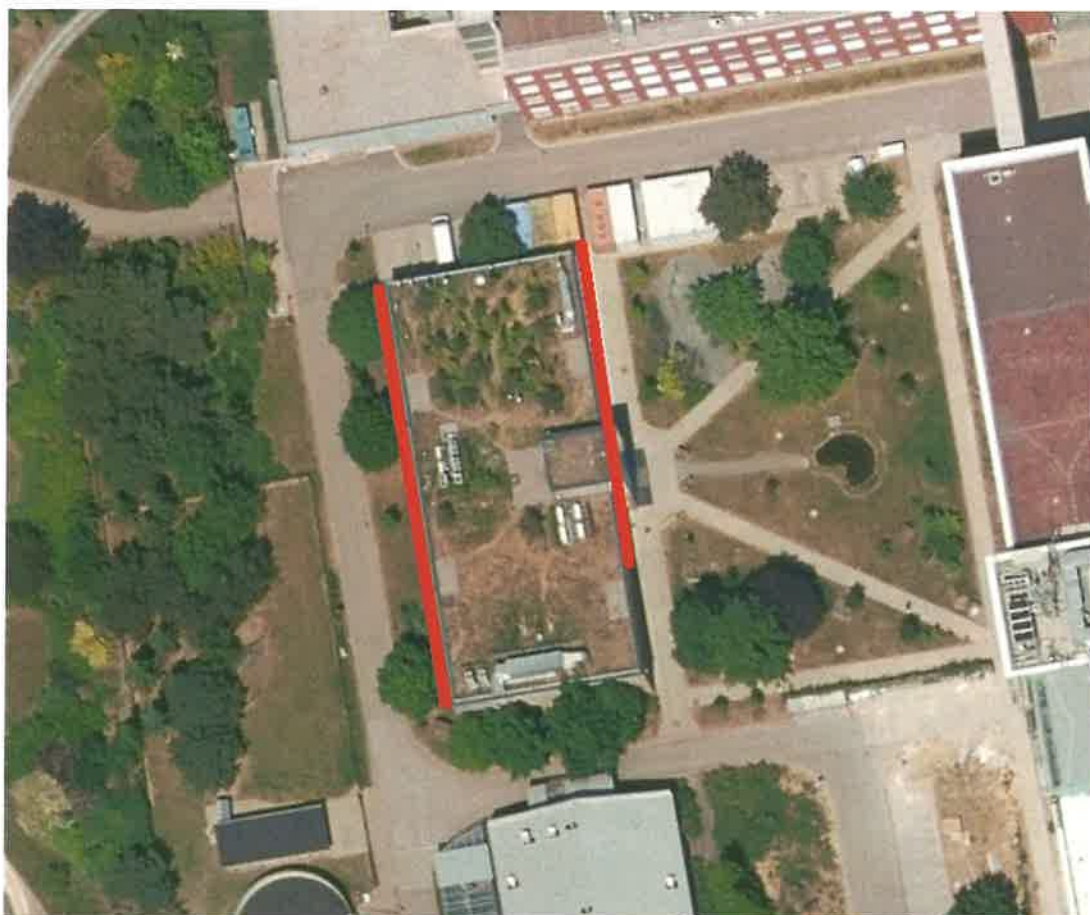

Rizikové prvky budovy:

Prosklené partie obvodového pláště jihozápadní a severovýchodní fasády, tvořené tabulemi skla se silnou, vysoce rizikovou reflexní úpravou, která věrně odráží zelené plochy v bezprostředním okolí budovy.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní obou rizikových partií fasád **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Kampus České zemědělské univerzity, budova Fakulty životního prostředí

Kamýcká 1218, Praha 6 - Suchbát



Rizikové prvky budovy:

Prosklený nadzemní krček mezi dvěma trakty, oboustranně opatřený transparentními výplněmi v jižní části budovy, prosklená rohová partie severovýchodní a severozápadní části budovy, umožňující díky transparentním výplním průhled rohovými partiemi v úrovni 1. – 3. nadzemního podlaží.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní obou stěn **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“. Úprava režimu externích žaluzií na oknech v úrovni 1. – 3. nadzemního podlaží v rohové partii mezi severovýchodní a severozápadní fasádou.

Bořislavka centrum

Evropská 866, Praha 6 - Vokovice



Rizikové prvky budovy:

Celoskleněný členitý obvodový plášť budovy tvoří velké tabule skla se silnou reflexní vnější povrchovou úpravou, ve kterých se odráží okrasná zeleň v bezprostředním okolí budovy. Výplně převislých partií především severovýchodně orientované fasády věrně odrážejí nejbližší okolí objektu a představují tak vysoké riziko především pro ptáky, pohybující se nízko nad zemí. Rizikové jsou i jihovýchodní a severozápadní fasády.





Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní obou stěn **polepy s dlouhou trvanlivostí** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“.

Protihluková clona (PHC)

ulice K Dálnici a Žampionová, bez č. p., Praha 22 - Pitkovice



Rizikové prvky PHC:

Velkoplošné transparentní výplně v horní části clony po celé její délce (ca. 206 m).




Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní clony **polepy s dlouhou trvanlivostí, případně jinou technologií** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“ a v souladu s TP Ministerstva dopravy ČR č. 104/2016.

Protihluková clona (PHC)

ulice Opatovská, bez č. p., Praha 11 - Chodov

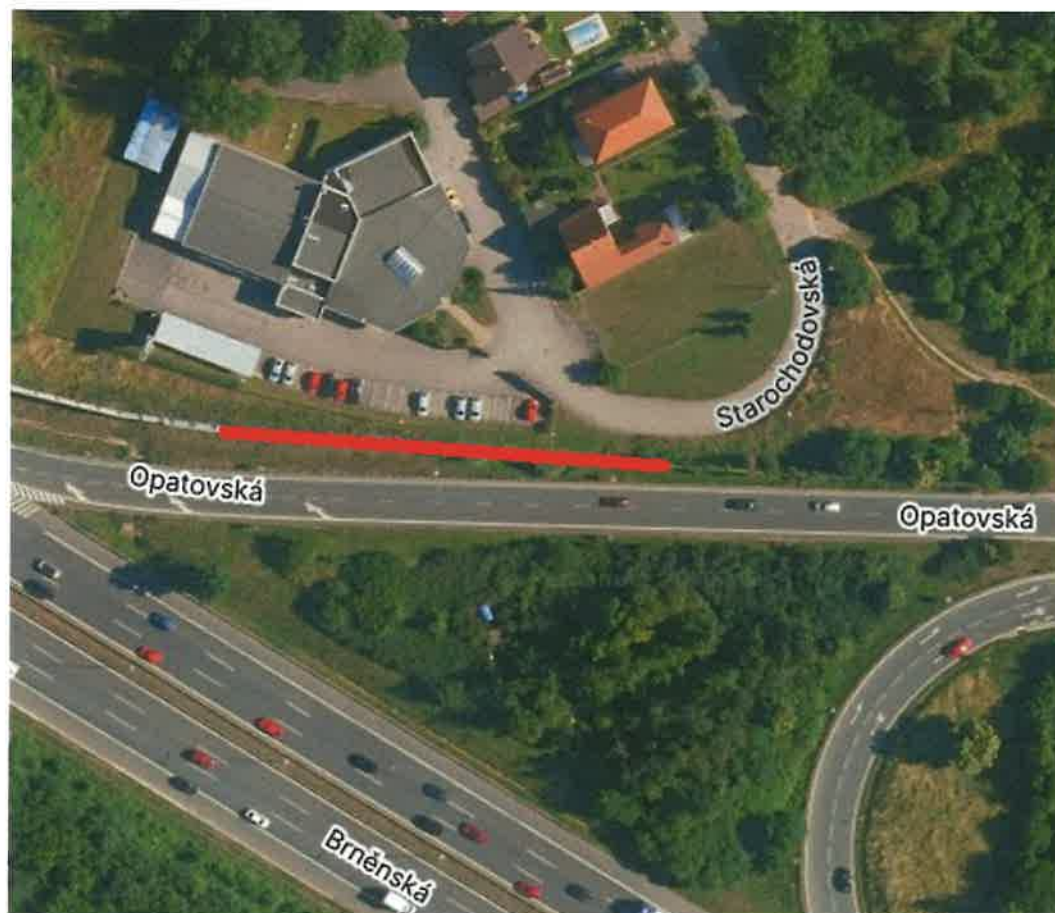

Rizikové prvky PHC:

Velkoplošné transparentní výplně v horní části clony v délce ca. 70 m.



Způsob zabezpečení:

Zviditelnění rizikových výplní clony **polepy s dlouhou trvanlivostí, případně jinou technologií** v souladu s doporučeními standardu AOPK ČR, řada E, č. 02 227 „Opatření v rámci prevence kolizí ptáků s transparentními a reflexními materiály“ a v souladu s TP Ministerstva dopravy ČR č. 104/2016.



Mgr. Lukáš Viktora



ČESKÁ SPOLEČNOST ORNITOLOGICKÁ
Na Bělidle 34 • 150 00 Praha-Smíchov
777 330 355 • www.birdlife.cz
IČO: 49629549 • DIČ: CZ49629549

Mgr. Gabriela Dobruská

Česká společnost ornitologická